

FU 7.0.85

November 2007

Warnhinweis:**Halogenhandscheinwerfer Typ HALO 4 Ex der Fa. MATA Lights Austria GmbH**

Das Regierungspräsidium Darmstadt gibt mit seinem Schreiben vom 29.10.2007 die Ergebnisse einer Prüfung des TÜV Nord an einem Halogenhandscheinwerfer „HALO 4 Ex“ bekannt. Hieraus ergibt sich, dass das geprüfte Muster nicht mit den Anforderungen der EG-Baumusterprüfbescheinigung (TÜV 99 ATEX 1422 Ex vom 05.07.1999) übereinstimmt.

Auf Grund der Prüfergebnisse wird unterstellt, dass diese, in den Jahren 1999 bis 2006 in Verkehr gebrachten Handscheinwerfer folgende Mängel aufweisen:

- Ladekontakte haben keinen entsprechenden Schutz gegen Kurzschluss,
- Bauteile auf der Platine haben keine Leistungsbegrenzung,
- Elektronische Begrenzung in den Lampenstromkreisen fehlt,
- Scheibe sowie Vorsatzscheibe sind elektrostatisch nicht leitfähig (Warnschild fehlt).

Es kann demzufolge nicht ausgeschlossen werden, dass beim Einsatz der Halogenhandscheinwerfer „HALO 4 Ex“ ein Fehler auftritt, welcher bei Verwendung in Zone 1 zu gefährlichen Situationen führen könnte. Diese Handscheinwerfer sollten in Zone 1 nicht mehr verwendet werden.

Die Fa. MATA Lights Austria GmbH hat seit 1991 Handscheinwerfer dieses Typs mit einer Konformitätserklärung „TÜV-A Ex-96.D.026X“, die am 18.08.1997 zurückgezogen wurde, in Verkehr gebracht. Es ist zu vermuten, dass auch diese die genannten Mängel aufweisen.

Da die genannten Handscheinwerfer bei vielen Feuerwehren im Einsatz sind, bitten wir um Beachtung dieses Hinweises und Information der Führungskräfte Ihrer Feuerwehren.

Den vollständigen Inhalt des Schreibens des Regierungspräsidium Darmstadt finden Sie als Anlage beigelegt und unter www.fuk.de.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre

Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen



Regierungspräsidium Darmstadt,
Postfach 5060, 65040 Wiesbaden

Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden

Per ICSMS

An die für die Marktüberwachung
zuständigen Behörden

Unser Zeichen: IV/Wi - 45.1/A - G 579/07
Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Ihre Ansprechpartnerin: Ursula Aich
Telefon: 0611 3309519
Fax: 0611 3309537
E-Mail: u.aich@afas-wi.hessen.de
Datum: 29.10.2007

Richtlinie 94/9/EG - Explosionsschutzverordnung – ExVO (11. GPSGV)
Fa. Mata Lights Austria-GmbH Handscheinwerfer HALO 4 ex

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Richtlinienvertreterin 94/9/EG informiere ich anbei über einen Vorgang, der einen österreichischen Hersteller, die "MATA Lights Austria GmbH" betrifft. Diese Firma hat eine Halogenhandleuchte "HALO 4 Ex" in explosionsgeschützter Bauart zum Einsatz in Zone 1 hergestellt, die überwiegend von Feuerwehren und kommunalen Betreibern verwendet wird. Bei einer Überprüfung eines produzierten Halogenhandscheinwerfers „HALO 4 Ex“ durch den TÜV Nord hat sich herausgestellt, dass das geprüfte Muster nicht mit dem Prüfmuster und damit nicht mit den Anforderungen der nachstehenden EG-Baumusterprüfbescheinigung des TÜV Nord übereinstimmte:

- EG – Baumusterprüfbescheinigung Nr. TÜV 99 ATEX 1422 X vom 05.07.1999
- 1. Ergänzung der Baumusterprüfbescheinigung vom 15.02.2002

Nach den vorliegenden Erkenntnissen ist zu unterstellen, dass die von MATA Lights Austria GmbH mit der oben genannten EG-Baumusterprüfbescheinigung in den Verkehr gebrachten Halogenhandscheinwerfer „HALO 4 Ex“ aus den Jahren 1999 bis 2006 folgende Mängel aufweisen:

- **Ladekontakte des Akkus haben keinen Schutz gegen Kurzschluss**
Auf der Rückseite des Handscheinwerfers befinden sich drei Kontakte mit ca. 3 mm Durchmesser, die nahezu bündig (0,2 mm) mit dem Gehäuse abschließen. Kurzschlüsse zwischen zwei Kontakten sind im Einsatzfall vorstellbar.
Nach Abschnitt 7.4.8 der EN 50020:2002 müssen äußere Anschlüsse zum Laden von Zellen oder Batteriebaugruppen mit Mitteln versehen sein, die das Kurzschließen verhindern oder aber mit Mitteln, die verhindern, dass zündfähige Energie an die Anschlüsse geliefert wird, wenn irgendein Anschlusspaar zufällig kurzgeschlossen wird.
- **Bauteile auf der Platine haben keine Leistungsbegrenzung,**
Es ist zu unterstellen, dass auf Grund eines Kurzschlusses auf der Platine die vom Akku zur Verfügung gestellte Spannung z. B. in einem der Transistoren in Wärme umgesetzt wird. Die an den Bauelementen möglichen Temperaturen können dabei höher sein, als es die Temperaturklasse T 4 zulässt.
- **elektronische Begrenzung in den Lampenstromkreisen fehlt,**
Innerhalb des Scheinwerfergehäuses auftretende Verschmutzung kann zum Überbrücken der nicht

Regierungspräsidium Darmstadt
Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden
Bereich Arbeitsschutz und Landesgewerbeamt
Simone -Veil-Str. 5, 65197 Wiesbaden

Servicezeiten:
Mo. – Do. 8:00 bis 16:30 Uhr
Freitag 8:00 bis 15:00 Uhr

Fristenbriefkasten
Luisenplatz2, 64283 Darmstadt

Öffentliche Verkehrsmittel
Haltestelle Willy-Brandt-Allee (Buslinie 8)

Telefon: 0611 / 41190 (Zentrale)
Telefax: 0611 / 4119 37 (allgemein)

Internet: www.rp-darmstadt.hessen.de

ausreichenden Luft- und Kriechstrecken führen. Eine Funkenbildung kann dann nicht ausgeschlossen werden.

- Scheibe sowie Vorsatzstreuscheibe sind elektrostatisch nicht leitfähig (Warnschild fehlt).

Aufgrund dieser Mängel kann nicht ausgeschlossen werden, dass beim Einsatz der Handscheinwerfer „HALO 4 Ex“ ein Fehler auftritt, welcher bei Verwendung in der Zone 1 zu gefährlichen Situationen führen könnte.

Die Handscheinwerfer Halo 4 Ex sind zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt. Sie wurden über den Fachhandel vertrieben. Kunden waren nach uns vorliegenden Informationen zu etwa 89 % Feuerwehren, 10 % in Kommungen und ca. 1% in der Chemischen Industrie. Die Handscheinwerfer werden daher im Sinne des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes als technische Arbeitsmittel angesehen.

Die o.g. EG-Baumusterprüfbescheinigung für die Firma MATA Lights Austria GmbH ist vom TÜV Nord im Jahr 1999 ausgestellt worden. Im Mai 2007 wurde der Firma MATA Lights GmbH vom TÜV Nord untersagt, die EG-Baumusterprüfbescheinigung missbräuchlich zu nutzen. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse liegen die Voraussetzungen für das Inverkehrbringen der von der Firma MATA Lights Austria GmbH gefertigten Handscheinwerfer "HALO 4 Ex" gemäß der 11. Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (11. GPSGV - Explosionsschutzverordnung) nicht vor.

Der für die RL 94/9/EG zuständige Ansprechpartner im Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit in Österreich Herr Dr. Ludwar, Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung I/14 Elektrotechnik, 1010 Vienna, Stubenring 1, hat inzwischen mitgeteilt, dass die Firma Mata Lights Austria GmbH im Frühjahr 2007 in Konkurs gegangen ist. Damit sind Maßnahmen gegen den Hersteller nicht mehr möglich. Es war auch nicht möglich eine vollständige Liste der Kunden oder sonstige weitergehende Informationen zu erhalten.

Soweit hier bekannt ist, wurden Handscheinwerfer "HALO 4 Ex" von der Firma MATA – Lights Austria GmbH seit etwa dem Jahr 1991 mit einer Konformitätserklärung des TÜV Österreich in Verkehr gebracht. Der TÜV Österreich hat die Konformitätsbescheinigung TÜV-A Ex-96.D.026X am 18.8.1997 zurückgezogen. Es ist zu besorgen, dass auch diese Scheinwerfer die oben genannten Mängel aufweisen. Ob die Firma MATA Lights in der Zeit zwischen 1997 und 1999 die Halogenhandleuchte „HALO 4 EX“ in Verkehr gebracht hat, kann nicht mehr nachvollzogen werden.

Da die Halogenhandleuchte „HALO 4 Ex“ von der Firma MATA Lights Austria in einer hohen Stückzahl hergestellt worden ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch Restbestände in der Handelskette befinden.

Die mangelhaften Handleuchten der Firma Mata Lights Austria GmbH sind an der EG – Baumusterprüfbescheinigung Nr. TÜV 99 ATEX 1422 X vom 05.07.1999 zu erkennen.

Im Jahr 2006 hat die R.Stahl Firmengruppe die Rechte an der Produktion der Halogenhandleuchte erworben. Herstellung und Vertrieb der halogenhandleuchte „HALO 4 Ex“ erfolgen über die Metallwarenfabrik Gemmingen, Industriestrasse 1, 75050 Gemmingen. Eine den rechtlichen Anforderungen an das „Inverkehrbringen“ entsprechende neue Platine für den Halogenhandscheinwerfer "HALO 4 Ex" wurde entwickelt, mit der die genannten Mängel beseitigt wurden und die für den Einbau in den Halogenhandscheinwerfer "HALO 4 Ex" der Firma Mata Lights Austria GmbH geeignet ist. Diese Änderung wurde für die Firma Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH, Industriestrasse 1, 75050 Gemmingen mit 1. Nachtrag zur EG-Baumusterprüfbescheinigung TÜV 07 ATEX 552907 X am 26.04.2007 zertifiziert. Die in der Zeit nach der Übernahme der Produktionsrechte bis ca. April 2007 gefertigten Halogenhandleuchten mit der EG-Baumusterprüfbescheinigung TÜV 06 ATEX 553113 X welche ebenfalls die oben genannten Mängel aufwiesen, sind von der Firma eigenverantwortlich zurückgerufen worden.

Die erwähnten Schreiben des TÜV Österreich und TÜV Nord sowie die Kundenliste 2002-2004 sind als Anlage beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
gez.
U. Aich